


东欢坨煤矿

采煤机司机岗位清单“明白卡”

正面内容

一、操作流程

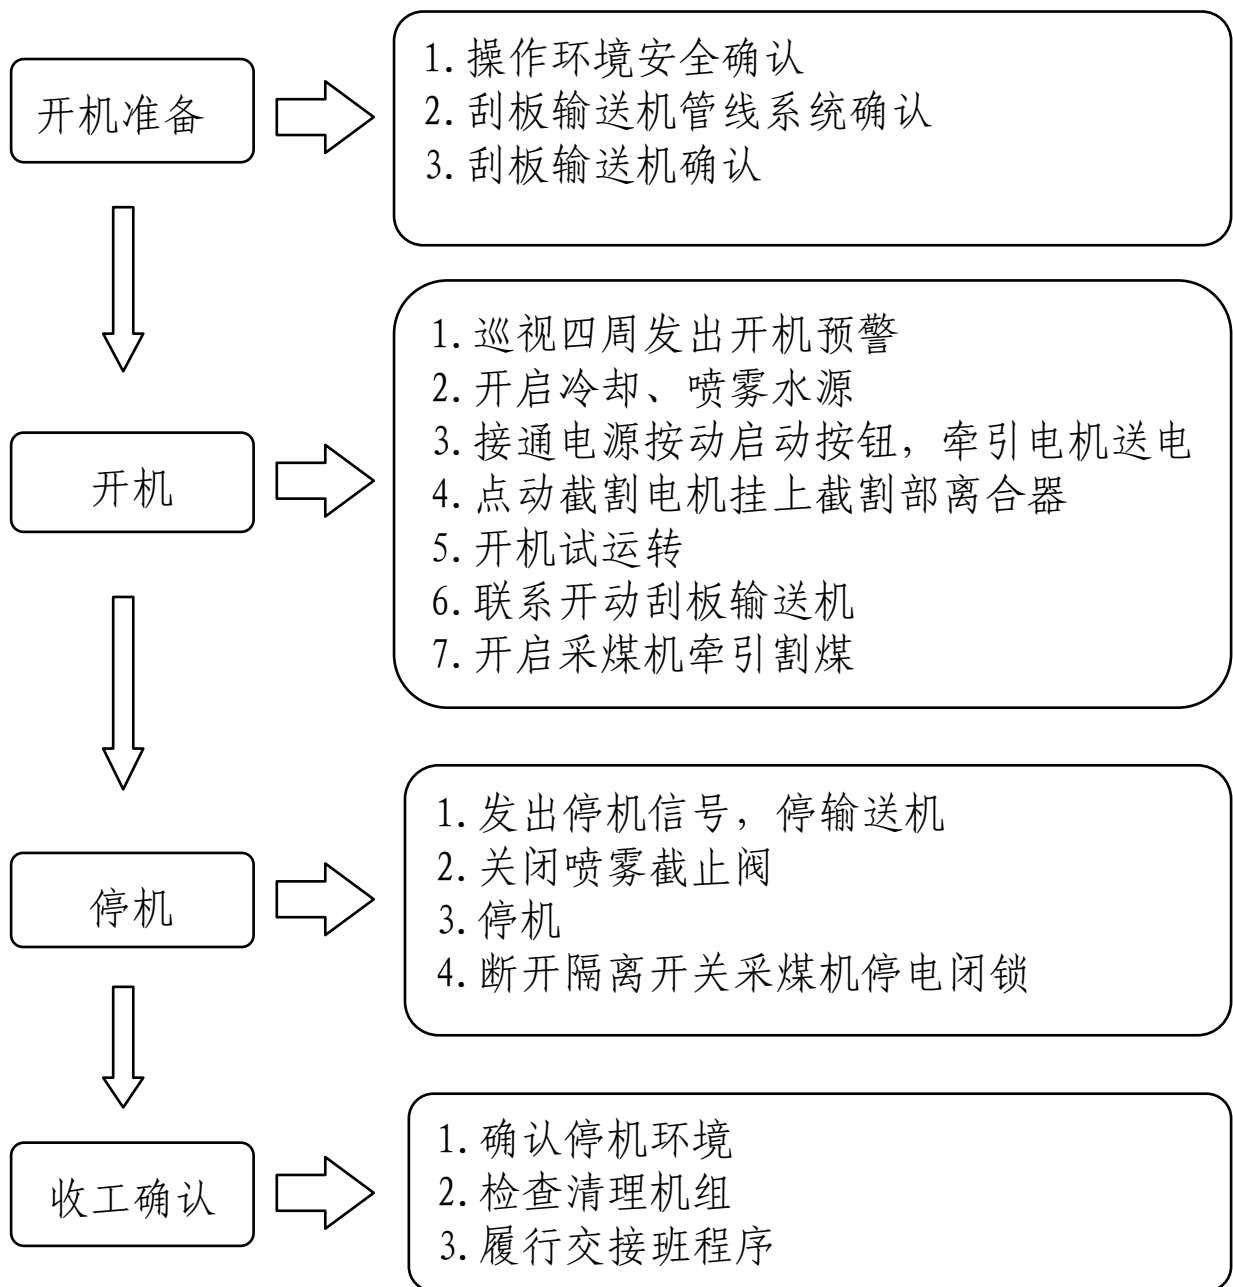

反面内容

二、操作标准

1. 检查作业场所附近的支护无掉渣、冒顶、片帮危险，瓦斯浓度低于 1.0%，机组前后 5m 无人。

2. 电缆、水管完好，内外喷雾完好，信号灵敏可靠，检查采煤机滚筒截齿是否齐全，手把闭锁装置是否完好。

3. 采煤机司机与刮板输送机司机、支架工、出口支护工配合作业，操作前需联系好。

4. 采煤机司机站位得当，严禁站在采煤机滚筒甩矸、机身滑矸或运输机窜矸的范围内。

5. 采煤机割煤时，附近 5 组支架范围内严禁移架作业。司机应随时观察机组、刮板输送机等设备运行状态。

6. 严格按照作业规程规定，切实掌握好采高，随时注意顶、底和煤层的变化情况，底板割平并随时注意滚筒前金属网的吊挂情况。

7. 采煤机割煤时司机要随时注意观察压力表、温度表、真空表以及其他各种指示信号，发现不正常指示时，要立即停机检查找出原因，严禁强行开机。

8. 采煤机必须在空载情况下停机。

9. 停机后，必须将隔离开关打在断开位置，截割部离合器手把打在脱离位置上。

10. 采煤机停靠在无淋水、支架支护完好的地点，机身无浮煤。

三、注意事项

1. 采煤机运行至刮板机机头、机尾时严禁出口支护工进行支护、掏窝等作业，必须派专人进行撤人工作。

2. 临时停机时，在电机隔离开关未停、滚筒离合器未脱离的情况下司机不得离开岗位。


3. 发现截齿短缺及时补齐，不准在少截齿的情况下工作。

东欢坨煤矿

带式输送机司机岗位清单“明白卡”

正面内容

一、操作流程

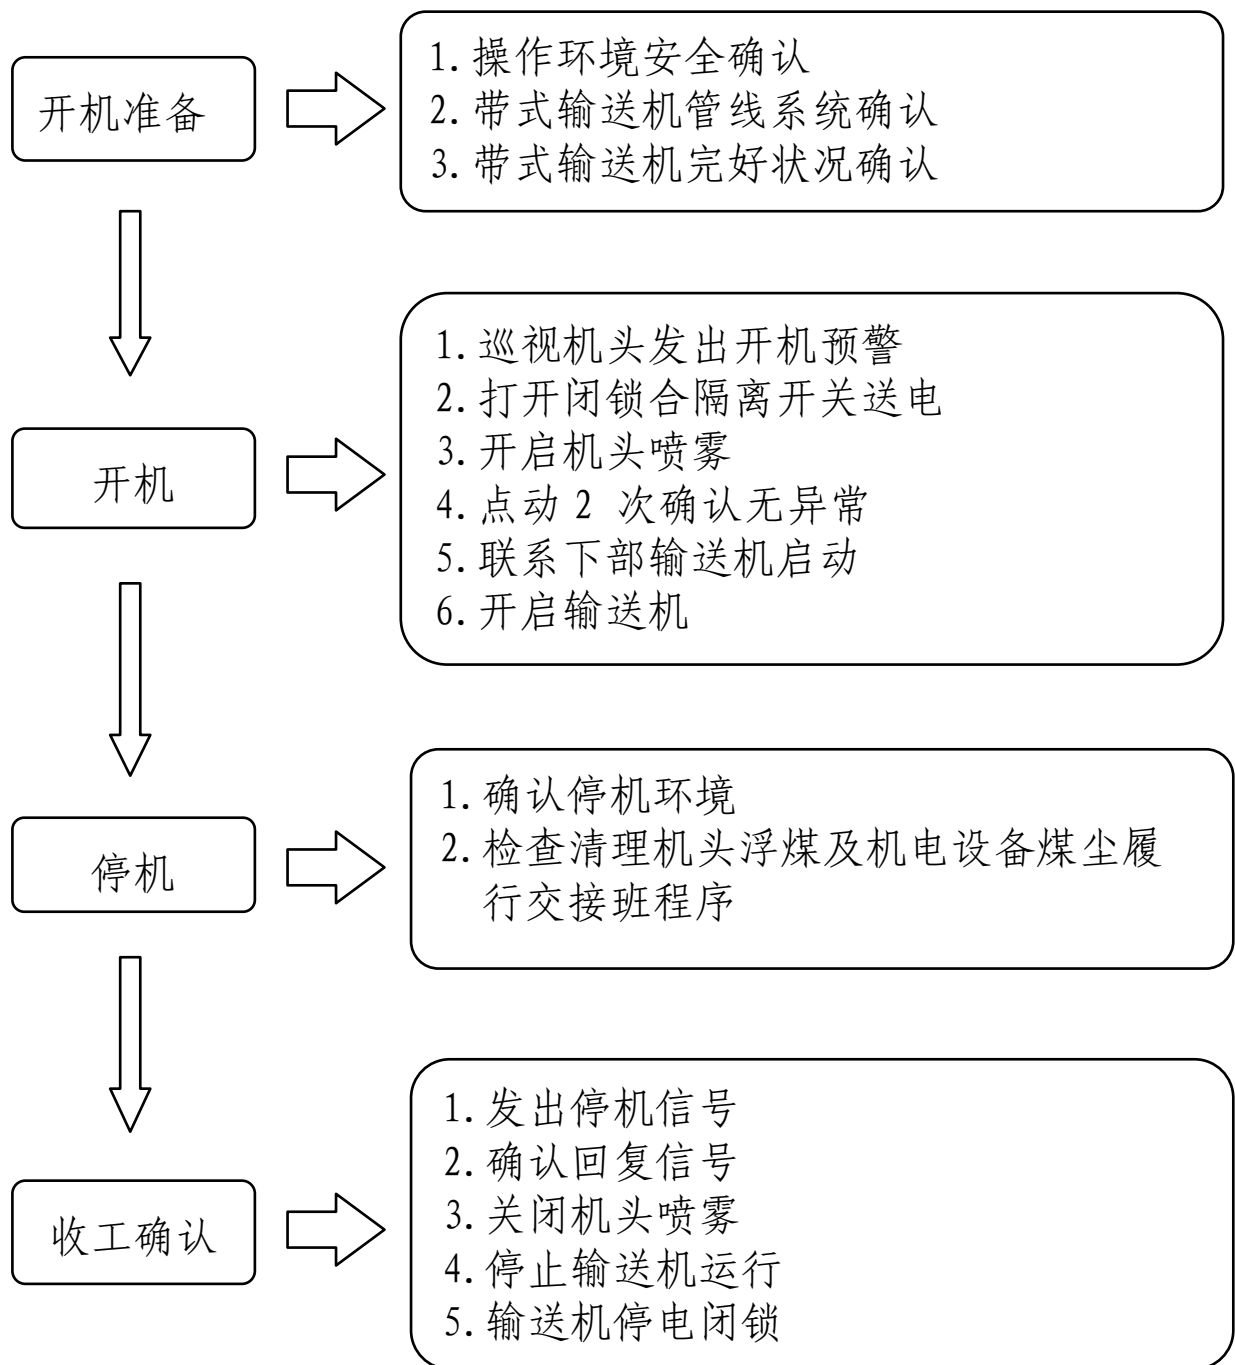

反面内容

二、操作标准

1. 持证上岗。检查作业地点顶板，设备周围的支护情况及设备的运行环境。

2. 检查防护装置完好，皮带各类保护齐全，动作可靠，机头喷雾完好，信号灵敏。动力、信号、通信电缆吊挂整齐。

3. 检查输送机电机、减速器、液力耦合器、各滚筒等设施的完好情况。

4. 检查胶带输送机输送带接头完好，输送带无撕裂、伤痕，胶带无跑偏，松紧合适。

5. 启动后检查机头部位有无异响，传动系统是否平稳，滚筒转动是否灵活，有问题停机闭锁开关，挂停电牌处理。

6. 运行中严禁触摸转动部位，严禁清理机头机尾浮煤，集中精力密切注意设备运行状况。

7. 运行中发现胶带接头损坏、大块矸石、木料等杂物，立即停车处理。

8. 停机后，司机将隔离开关打在断开位置。

9. 停机后，方可清理责任区域内的浮煤。

10. 拉空皮带存煤（矸）。

11. 停电闭锁开关。

三、注意事项

1. 输送机司机相互配合作业，操作前需联系好信号，警示人员撤离输送机运行区域及机头正对区域。

2. 信号不清严禁开机，运行中发现不明信号立即停机。

3. 临时停机时，在未断电情况下司机不得离开岗位。

4. 缩胶带时，司机配合安装工在机头区域内的工作，完成后对储仓胶带滚筒进行检查；听从机尾的信号后试车无问题后正式开车。

朱洞煤矿

爆破工（掘进）岗位清单“明白卡”

正面内容

岗位操作清单

1. 亲自运送雷管，监护运送炸药，避开人员高峰期，指定地点分箱分锁。
2. 装配起爆药卷：理顺脚线，拉住管体前端脚线抽出雷管，扭结短路，用竹棍从药卷顶部扎眼，插入电管。
3. 检查瓦斯——验孔——装药——封孔——连线。
4. 检查瓦斯，三人连锁。
5. 鸣号——一起爆。
6. 检查瓦斯、爆破情况及安全。
7. 收、锁好爆破器材，完善签字手续。

反面内容

岗位风险清单

岗位名称	危险因素	危害方式	风险等级	预控措施
爆破工（掘进）	瓦斯	瓦斯窒息、燃烧、爆炸	1	了解工作面通风、瓦斯状况，知晓作业点瓦斯浓度，在正常通风、瓦斯不超限的安全状况下方可进行放炮作业。无风、微风或瓦斯超限时停止作业并撤人；接到撤人通知时立即按规撤退。
	爆破	放炮事故、非正常爆破伤害	1	按规领退、运送、存放、使用、爆炸物品；严格执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。按规定处理残爆、拒爆不留隐患。
	顶板	冒顶、片帮	2	作业过程中坚持敲帮问顶及时处理危岩、活帮、伞檐；发现失效支护先修复后装药。
	煤尘	患职业病	2	加强个体防护。

朱洞煤矿

瓦检员岗位清单“明白卡”

正面内容

岗位操作清单

1. 入井之前检查仪器完好性，带齐必要工具（检查棍、胶皮管、温度计、瓦斯检查手册、粉笔等）。
2. 井底车场新鲜风流中“对零”。
3. 检查瓦斯：在巷道上部距离顶板 20cm 处采气，捏气球 5—7 次再读数。
4. 读数：
 - （1）按动粗读数按钮，观看目镜，查看原来零位黑线移动位置，读出整数（当不到整数时，直接调到零位，读出小数值）。
 - （2）注视目镜，转动测微手轮，将零位黑线移动到整数位置，再查看刻度盘上的读数，即为小数位。
 - （3）整数和小数相加，即为该地点的瓦斯浓度。
5. 用温度计检查测点的温度。
6. 认真填写检查数据记录，做到“现场牌板、手册、班报、日报”四对口。
7. 对沿途的通风设施、防尘设施的使用情况进行检查，发现问题及时汇报处理。

反面内容

岗位风险清单

岗位名称	危险因素	危害方式	风险等级	预控措施
瓦检员	瓦斯	瓦斯窒息、燃烧、爆炸。	1	严格执行瓦斯管理、瓦斯检查制度、瓦斯检查操作规程，杜绝瓦斯超限及火源。
	煤尘	煤尘爆炸、患职业病。	1	加强个体防护、综合防尘，防止煤尘堆积、飞扬，杜绝火源。
	顶板	冒顶、片帮。	1	随时观察顶、帮情况，严禁进入冒落区。
	机械伤害	被矿车、溜子、皮带等机械伤害。	2	严格遵循“行车不行人”的规定；安全避让运行的机械设备，平巷行走时及时避让矿车。